

Nota importante

Intervalos de sustitución de la correa de distribución

En la medida de lo posible, los intervalos recomendados se han establecido a partir de la información facilitada por los fabricantes; en las raras excepciones en que no se cuente con las recomendaciones del fabricante, la decisión de sustituir la correa se debe basar en la evidencia consiguiente a un examen en profundidad del estado de la misma.

Aparte del estado de la correa a simple vista, que se explica a fondo en la sección "Instrucciones generales" (F5) - "Correas de distribución dentadas", existe una serie de factores que se deben tener en cuenta al comprobar las correas de distribución.

1. Si se trata de una correa original o de recambio.
2. Cuándo se sustituyó por última vez y si se hizo al kilometraje correcto.
3. Si se conoce o no el historial del vehículo.
4. Si el vehículo ha estado funcionando en condiciones arduas que podrían hacer necesario acortar los intervalos de sustitución.
5. Si el resto de los componentes del árbol de levas, tales como el tensor, las poleas y otros componentes auxiliares conducidos por la correa, como puede ser la bomba de agua, están en buen estado, de forma que no afecten a la vida útil de la correa de recambio.
6. Si el estado de la correa parece ser correcto, ¿puede estar seguro de que no fallará antes de que se deba realizar la próxima comprobación o revisión?
7. En caso de fallo de la correa, el coste de la reparación de los daños ocasionados como consecuencia podría ser bastante elevado.
8. El coste del reemplazo de la correa como parte de una rutina de servicio podría suponer sólo un 5-10% del coste de la reparación posterior al fallo de la correa. Asegúrese de que el cliente sea consciente de las posibles consecuencias.
9. En caso de duda acerca del estado de la correa, REEMPLÁCELA.
10. Véase "Sustitución de Servicio" en la sección "Instrucciones generales"(F5) - "Correas de distribución dentadas", para obtener más información sobre el funcionamiento en condiciones arduas y la inspección.

Intervalos de sustitución recomendados

Intervalos de sustitución recomendados

Hyundai recommend replacement every 100,000 miles o 10 years.

The previous use y service history of the vehicle must always be taken into account.

Check For Engine Damage

Check For Engine Damage

CAUTION: This engine has been identified as an INTERFERENCE engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure is **MOST LIKELY** to occur.

A compression check of all cylinders should be performed before removing the cylinder head(s).

Fabricante: Hyundai	Modelo: Azera 2,2D CRDi	(c) Autodata Limited 2009
Código de motor: D4EB	Potencia: 114 (155) 4000	Valid forever. 11/03/2016
Reglado para:	Año: 2007-11	V8 500- /Autodata

Tiempos de reparación - horas

Tiempos de reparación - horas

Retirar e instalar	1,90
--------------------	------

Herramientas especiales

Herramientas especiales

- No son necesarias.

Precauciones especiales

Precauciones especiales

- Desconectar el cable de masa de la batería.
- NO hacer girar el cigüeñal ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada.
- Desmontar las bujías de incandescencia para hacer girar con mayor facilidad el motor.
- Hacer girar el motor en el sentido de giro normal (a menos que se especifique lo contrario).
- NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones.
- Respetar todos los pares de apriete.

Desmontaje

Desmontaje

- Levantar y apoyar la parte delantera del vehículo.
- Desmontar:
 - Tapa superior del motor (en caso necesario).
 - Rueda delantera derecha.
 - Guardabarros derecho.
 - Correa de arrastre auxiliar.
 - Tensor de la correa de arrastre auxiliar (en caso necesario).
 - Tornillos de la polea del cigüeñal [1] .
 - Polea del cigüeñal [2] .
- Apoyar el motor.
- Desmontar:
 - Soporte derecho del motor.
 - Cubiertas de distribución [3] y [4] .
 - Montura del soporte derecho del motor.
- Girar el cigüeñal hacia la derecha hasta el PMS del cilindro nº 1. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [5] y [6] .
- Insertar el pasador de bloqueo en la placa trasera del tensor [7] .
- Aflojar el tornillo [8] . Utilizar una llave Allen.
- Girar el tensor hacia la derecha hasta que haga contacto con el tope. Utilizar el tornillo [9] .
- Apretar el tornillo [8] .
- Sacar la correa de distribución.

NOTA: Si hay que volver a montar la correa, marcar con tiza su sentido de giro.

Montaje




Fabricante: Hyundai	Modelo: Azera 2,2D CRDi	(c) Autodata Limited 2009
Código de motor: D4EB	Potencia: 114 (155) 4000	Valid forever. 11/03/2016
Reglado para:	Año: 2007-11	V8 500- /Autodata

Montaje

1. Comprobar si existen fugas o daños en el cuerpo del tensor. Sustituir si es necesario.
2. Comprobar el estado de la bomba de agua. Sustituir si es necesario.
3. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [5] y [6] .
4. Colocar la correa de distribución hacia la izquierda empezando por el piñón del cigüeñal. Asegurarse de que la correa quede tirante entre los piñones.

NOTA: Observar la dirección de las marcas de giro en la correa.

5. Aflojar el tornillo [8] . Utilizar una llave Allen.
6. Girar el tensor hacia la izquierda hasta que haga contacto con el tope. Utilizar el tornillo [9] .
7. Girar lentamente el cigüeñal dos vueltas hacia la derecha.
8. Comprobar la alineación de las marcas de reglaje [5] y [6] .
9. Apretar el tornillo [8] . Par de apriete: 10-12 Nm.
10. Sacar el pasador de bloqueo de la placa trasera del tensor [7] .
11. Montar los componentes en orden inverso al desmontaje.
12. Apretar los tornillos de la polea del cigüeñal [1] . Par de apriete: 30-34 Nm.

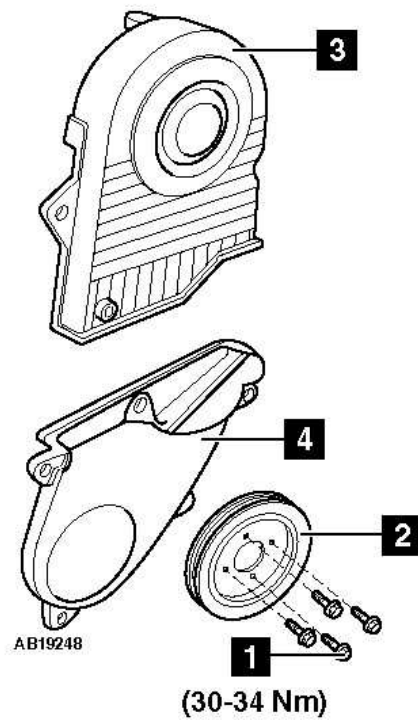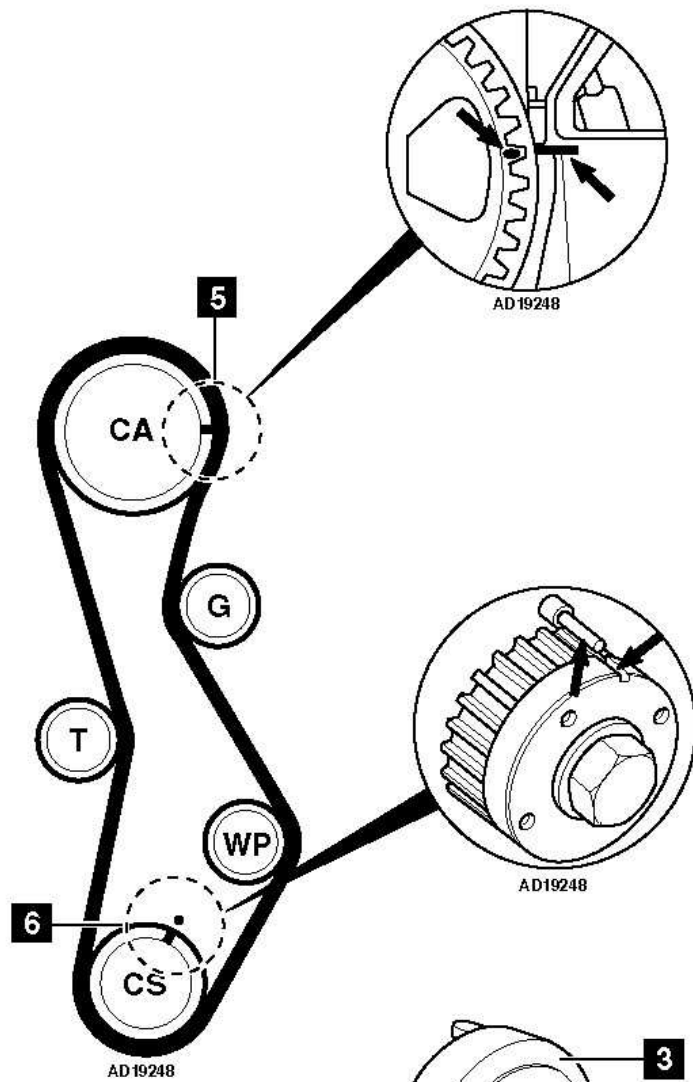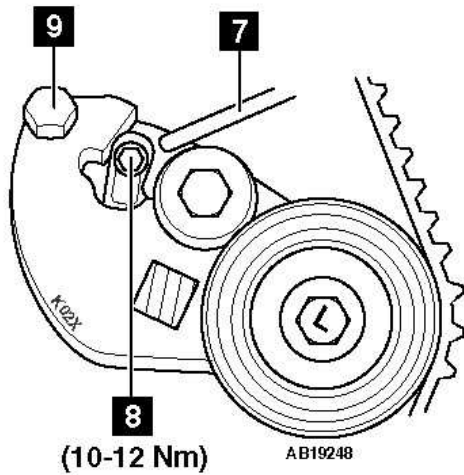

AB19248